



Nom Modèle	Modèle	Code Modele	Année modèle	Date d'édition
CBR1000RR	CBR1000RR8	SC59	08	26-06-08
				Nom Auteur Pierre Loth HME-S(F) [France]

CBR1000RR-08 - Coupure d'allumage


Symptôme

Nous avons enregistré plusieurs cas de coupure d'allumage sur les CBR100RR-08 (Avec en même temps une oscillation de l'aiguille du compte tours, qui chute à zéro et revient au régime moteur).

La plupart des cas reportés se produisent lorsque le régime moteur est supérieur à 3000tr/mn et dans la phase de montée en température.

Si un client est confronté à un phénomène similaire, avant de remplacer tout autre pièce, remplacer en premier le capteur d'arbre à cames" CMP" par un neuf.

"CAPTEUR CMP, Réf. pièce : 36140-MFL-003

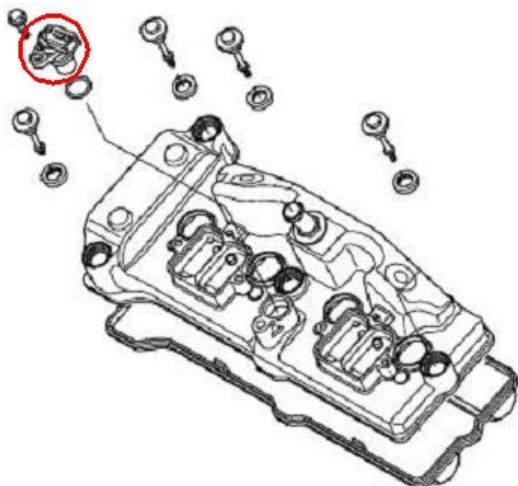

Il y a de forte probabilité que le problème vienne du capteur d'arbre à cames.

Si le problème persiste contacter le service ou votre conseiller Après vente.

Information Garantie

Application garantie: Contractuelle

code défaut: 06601

Pièce en défaut: 36140-MFL-003

TDR: 0.9 h.